

Boom, dnř hareketi yaparken ses yapıyor.

•M 32-M36 ve M38 boomlarda dnř hareketi yaparken kuleden gıcırdama sesi geliyorsa bunun nedenleri řu řekilde açıklanabilir.

1. Kramayer diřliler yaęsız kalmıř olabilir  Kontrol edilip yaęlanmalıdır.
2. Kule buçları yaęsızlıktan dolayı çizilmiř olabilir  Boom indirilip kule st burçları deęiřtirilmelidir.
3. Kramayer diřli takozları kasıntı yapıyor olabilir  Boom indirilip bu takozlardan frezede 0.2 mm alınmalıdır.
4. Kule borusu kasıntılı çalıřıyor olabilir ya da kelepçeler yaęsız kalmıřtır.

• **Yaęsız çalıřma** bu arızanın en nemli nedenidir!

- Kule gresrlkleri her sabah el pompası ile greslenmelidir!
- Eęer yaę gresrlkten geriye atıyorsa,gres hortumları sklp temizlenmelidir!
- Gresrlkler bozulduęunda mutlaka yenilenmelidir!